

M. VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Dossier N° [REDACTED]
Date expertise : 04/11/2015
Date édition : 04/11/2015
Immatriculation : [REDACTED]

RAPPORT D'EXPERTISE

Client : M. VILLATTE Florent BELTONE AUTOMOBILES 116 rue de Sèze 69006 LYON	Propriétaire : M. [REDACTED]	Lieu, conditions d'examen du véhicule et personnes présentes : [REDACTED]
--	--	---

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification du véhicule :

Véhicule C [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 996
Finition	Carrera 4S
Date de mise en circulation	22/10/2002
Type Mine	996KF11/01
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z2S608905
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	23
Puissance réelle	320 cv
Ces données issues du certificat d'immatriculation ont été vérifiées sur le véhicule	
Kilométrage (km)	63532 [relevé sur le compteur] Cohérent : Test Piwis réalisé le 14/10/2015 à environ 63 500 km. Nombre d'heures totales d'utilisation: 1177. Plage 1: 1177 / 1157h. Plage 2: 0 / 0h.
Couleur	Noir
Type de peinture	Vernie
Première main	Non
Commentaire	Non concordance du numéro E sur certificat d'immatriculation. Erreur de frappe de la préfecture lors de l'édition du certificat d'immatriculation. Erreur rectifiable lors de l'édition du prochain certificat d'immatriculation.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen		
Certificat d'immatriculation	Oui	Original
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition	Original
Facture d'achat	Non	
Carnet d'entretien	Oui	Original
Notice d'utilisation	Oui	Originale
Facture(s) d'entretien(s)	Oui	Originale
Double des clés	Oui	
Autres (Exemple : Garantie constructeur Etc)	Non	
Contrôle technique	Oui	Original

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique de l'usage du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
19/10/2015	Visite technique périodique	19/10/2017	SECURITEST - CONTROLE TECHNIQUE DES FAUVINS	SGS AUTOMOTIVE	05
14/01/2015	Visite technique périodique	14/01/2017	AUTOSECURITE - AUTO CENTRALE DU LAS	SGS AUTOMOTIVE	83

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
19/10/2015	63 527 km	Visite technique périodique	SECURITEST - CONTROLE TECHNIQUE DES FAUVINS
12/10/2015	63 419 km	Entretien	Centre Porsche Grenoble
14/01/2013	61 483 Km	Visite technique périodique	AUTOSECURITE - AUTO CENTRALE DU LAS
19/04/2012	48 157 km	Entretien	Centre Porsche Reggio Emilia
16/10/2007	32 303 km	Entretien	Centre Porsche San Zeno Naviglio
21/12/2004	17 740 km	Entretien	Centre Porsche Brescia
09/12/2003	11 821 km	Entretien	Centre Porsche Brescia

Echéance prochain contrôle technique
Prochain contrôle technique à effectuer avant le 19/10/2017

Vie du véhicule	
Véhicule importé	Evènement constaté
Sortie du Parc Français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après sortie du parc Français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après réimmatriculation à l'étranger	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après reconstruction	Pas d'évènement constaté

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 04/10/2017 et/ou 83 419 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

Prévision prochain entretien de la climatisation
Le 04/11/2017

SECURITE DU VEHICULE

Airbags	
Présents	Oui
Désactivation passager	Non équipé

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Feu Gauche hors service
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Normal
Freine en ligne (recherche d'un éventuel déséquilibre)	Oui

Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Accélère en ligne	Oui
Roule en ligne	Oui

Direction	
Etat	Normal

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 225, Hauteur = 40, Diamètre = 18, Charge = 88, Vitesse = Z AR : Largeur = 295, Hauteur = 30, Diamètre = 18, Charge = 98, Vitesse = Z
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite	Normale
Taux d'usure	10%
Roue avant gauche	Normale
Taux d'usure	10%
Roue arrière droite	Normale
Taux d'usure	50%
Roue arrière gauche	Normale
Taux d'usure	50%
Roue de secours	Normale
Taux d'usure	0%

Lot de bord	
Présence de l'outillage de bord	Oui

Nécessaire anti-crevaison	
Présence et validité	Véhicule non concerné

Fonctionnement des sièges	
Fonctionnement	Normal

MECANIQUE DU VEHICULE

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite	Non
Niveau direction assistée	Normal
Présence de fuite	Non
Niveau liquide de refroidissement	Elevé
Présence de fuite	Non
Présence fluide étranger dans le liquide de refroidissement	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non
Présence fluide étranger dans l'huile moteur	Non

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Contrôle de la charge de l'alternateur	
Charge alternateur	Normale

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

MECANIQUE DU VEHICULE

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non

Equipements	
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Non concerné, non équipée de l'aide au stationnement
Fonctionnement du limiteur de vitesse	Non concerné, non équipée de l'aide au stationnement
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Non concerné, non équipée de l'aide au stationnement

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concernée
Etat	Non concernée

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation	Non

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	Impacts de gravillons sur le capot.

INTERIEUR DU VEHICULE

Fermeture centralisée	
Fonctionne	Oui

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Vitres électriques	
Fonctionnement	Oui

Climatisation	
Fonctionnement	Oui

Autoradio et commandes au volant	
Fonctionnement	Autoradio fonctionne, non équipée de commandes au volant

GPS	
Fonctionnement	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE

Vue d'ensemble




Numéro de série



Kilométrage



Carnet d'entretien et documents

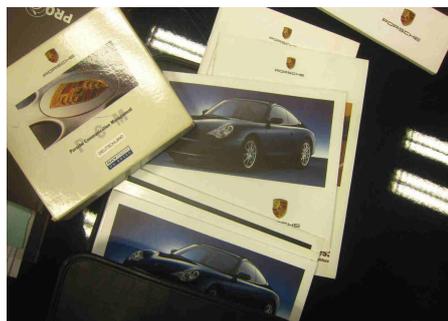

Soubassement



3/4 Arrière



Cet examen est purement visuel sans aucun outil de contrôle et [redacted] ne saurait être tenu pour responsable d'un éventuel incident ultérieur ni d'un vice antérieur non décelable dans les conditions de l'examen.

M [redacted]
EXPERT EN AUTOMOBILE
AGRÉMENT N° [redacted]

