

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

**ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT,
TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.**

Nos réf : 1603118

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

GENERALITES :

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS A L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour
identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	Carrera S
Date de mise en circulation	28/02/2007
Type Mine	997CB1101
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z7S723911
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	26
Puissance réelle	355 cv
Kilométrage (km)	78 617 km (relevé sur le compteur) Cohérent : Test Piwis réalisé le 07/12/2015 à 78 193 km. Nombre d'heures totales d'utilisation: 1079,2. Plage 1: 8 875 / 988h. Plage 2: 1 200 / 988h. Plage 3: 292 / 925,8h. Plage 4: 199 / 49,4h. Plage 5: 0 / 0h. Plage 6: 0 / 0h.
Couleur	Blanc
Type de peinture	Vernie
Première main	Non
Commentaire	Véhicule avec certificat d'immatriculation Français.



Numéro de série frappé sur le châssis.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation Français	Oui
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
16/03/2016	Visite technique périodique	16/03/2018	AUTOSUR - CONTROLE TECHNIQUE	MONT D'OR CONTROLE	69
06/10/2014	Visite technique périodique	06/10/2016	AUTOSECURITE - AUTO CONTROLE SAINT GEOIRS	AUTO CONTROLE SAINT GEOIRS	38

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
16/03/2016	78 617 km	Visite technique périodique	AUTOSUR - CONTROLE TECHNIQUE LIMONEST
07/12/2015	78 193 km	Passage à la valise MOTRONIC (Piwis)	GARAGE Rabatel - Lyon 08
12/06/2015	76 334 km	Entretien	GARAGE Rabatel - Lyon 08
06/10/2014	74 139 km	Visite technique périodique	AUTO CONTROLE SAINT GEOIRS
05/06/2013	70 159 km	Entretien	Centre Porsche Grenoble
24/06/2011	60 520 km	Entretien	Centre Porsche Verrone
06/04/2008	31 225 km	Entretien	Centre Porsche Come

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 16/03/2018

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 12/06/2017 et/ou 106 334 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = 19, Charge = 87, Vitesse = Y AR : Largeur = 295, Hauteur = 30, Diamètre = 19, Charge = 100, Vitesse = Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 30% Pirelli
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 30% Pirelli
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% Pirelli
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 10% Pirelli

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 50%
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 50%
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 30%
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 30%

MECANIQUE DU VEHICULE

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	68711267
Moteur d'origine (si numéro moteur identique à la fiche constructeur)	Oui

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non Présence d'un infime suintement entre le moteur et la boite de vitesse. Ce suintement est insignifiant, chronique et sans conséquence sur les moteurs type M9701. Il n'y a pas de travaux à prévoir concernant cet élément.
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe Présence d'eau (Testeur)	Normal Non Non
Niveau direction assistée Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Groupe motopropulseur

Etat visuel des soubassements
Bon




Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général.
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit

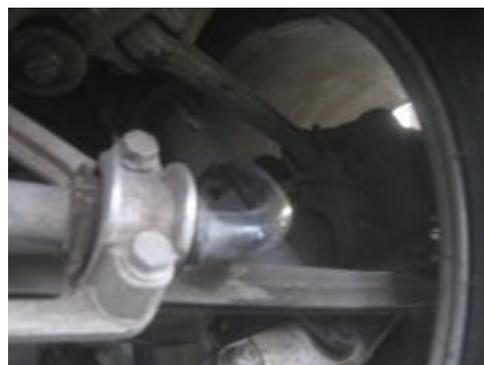

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concernée
Etat	Non concernée

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	Un impact de gravillon sur le capot.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs :

P01 : Sièges sports adaptatifs avec Pack mémoire conducteur.

670 : Module de navigation pour PCM II - GPS Europe et lecteur DVD.

XLF : Echappement Sport (PSE).

640 : Pack Chrono Sport Plus.

650 : Toit ouvrant électrique coulissant.

680 : Système BOSE hifi.

666 : Module téléphone PCM II.

431 : Volant multifonctions touch & feel.

482 : Contrôle de la pression des pneus.

XFJ : Fond de compteur Blanc Carrara.

P12 : Rétroviseurs intérieur et extérieur automatiques avec capteur de pluie intégré.

635 : Assistant parking arrière.

454 : Régulateur de vitesse.

342 : Sièges chauffant.

407 : Jantes aluminium 19 Sportdesign.

425 : Essuie Glace arrière.

674 : Pré-équipement Tracking système.

810 : Tapis de sol.

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Intérieur du véhicule et compteur kilométrique



Siège gauche et siège droit




Face avant et face arrière du véhicule

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

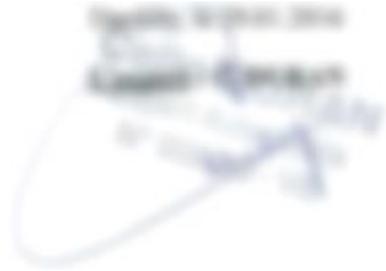

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

**BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**