

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : Contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT

Nos réf : 1703022

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

GENERALITES :

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour
identification, contrôle carrosserie.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 993
Finition	Carrera 4
Date de mise en circulation	14/12/1995
Numéro de série VIN	WPOZZZ99ZTS310666
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	21
Puissance réelle	285 cv
Kilométrage (km)	124 396 km (relevé sur le compteur)
	Cohérent :
Couleur	Bleu Nuit
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	- Plaque constructeur illisible



Numéro de châssis inscrit sur la baie de pare-brise, plaque constructeur et étiquette capot avant.



Compteur kilométrique ne présentant pas de trace de démontage / d'ouverture



**Etiquette avec la date de fabrication du compteur kilométrique présente
Scellés présents sur les vis d'ouverture du compteur**

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
09/03/2017	Visite technique périodique	09/03/2019	AUTOSUR	Mont d'Or Contrôle	69

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
09/03/2017	124 396 km	Visite technique périodique	Mont d'Or Contrôle (69)
16/08/2016	122 487 km	Entretien	Centre PORSCHE (Baden Baden)
16/07/2015	119 729 km	Entretien Maintenance	Garage GALLO Laurent Luzinay (38)
16/05/2013	114 240 km	Entretien Maintenance	Garage GALLO Laurent Luzinay (38)
31/07/2012	112 241 km	Entretien Maintenance	Garage GALLO Laurent Luzinay (38)
25/06/2011	108 661 km	Maintenance	SARL FC Pneu Villeurbanne (69)
27/04/2011	108 069 km	Entretien Maintenance	Garage GALLO Laurent Luzinay (38)
28/07/2006	92 291 km	Maintenance	SA AXE SIX Pontoise (95)
22/06/2006	90 577 km	Entretien Maintenance	GT Services 911 St Prix (95)
14/12/2005	82 683 km	Achat véhicule	GT Services 911 St Prix (95)
25/01/2004	82 534 km	Maintenance	GT Services 911 St Prix (95)
29/04/2003	78 719 km	Maintenance	Garage VAM St Maur (94)
07/05/2002	72 594 km	Maintenance	DRDM Automobiles Chaville (94)
28/03/2002	70 984 km	Maintenance	Centre Porsche Fast Automobiles St Mandé (94)
27/03/2002	70 856 km	Maintenance	DRDM Automobiles Chaville (94)
23/11/2001	65 500 km	Entretien	VABA AUTOMOBILES
05/06/2000	56 118 km	Entretien	B&K Hildrizhausen (70167)
06/11/1998	38 426 km	Entretien	B&K Hildrizhausen (70167)
10/03/1997	30 206 km	Entretien	CENTRE PORSCHE Tuttlingen (78532)
15/04/1996	7 704 km		CENTRE PORSCHE Tuttlingen (78532)

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 09/03/2019

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 11/10/2018 et/ou 142 487 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent
	Infiltration d'eau dans le bandeau des feux arrières.
Infiltration bandeau de feux arrière	

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 255, Hauteur = 40, Diamètre = 17 Charge : 94, Vitesse : Y AR : Largeur = 205, Hauteur = 50, Diamètre = 17 Charge : 89, Vitesse : Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 20% Michelin
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 20% Michelin
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normale Environ 70% Michelin
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normale Environ 70% Michelin

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 30 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 40%
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 40%

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droite	Environ 20 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 20 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 30%
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 30%

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Oui, suintements importants.
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence d'eau (Testeur)	Non
Niveau direction assistée	Normal
Présence de fuite externe	Non





Présence de suintements d'huile

Etat visuel des soubassements	
Bon	




Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général.
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général

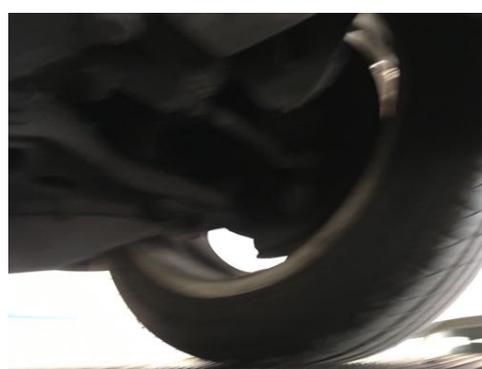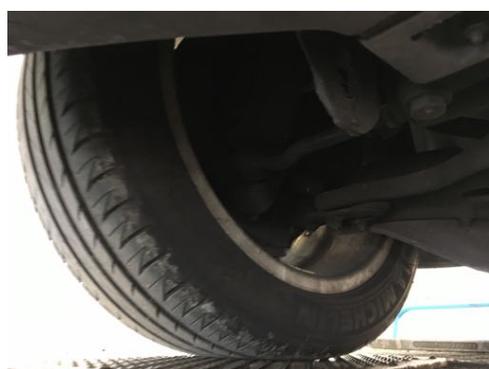

Demi-trains avant gauche et droit

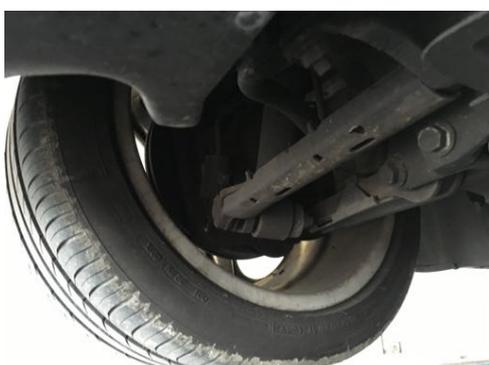

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Souffle au bouchon de remplissage d'huile	Normal
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non Présence de Blackson sur le plancher avant
Ajustement des éléments	Normal




Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit



Trace de Blackson sur le plancher avant

Corrosion	
Présence	Oui Corrosion sur cadre de pare-brise avant

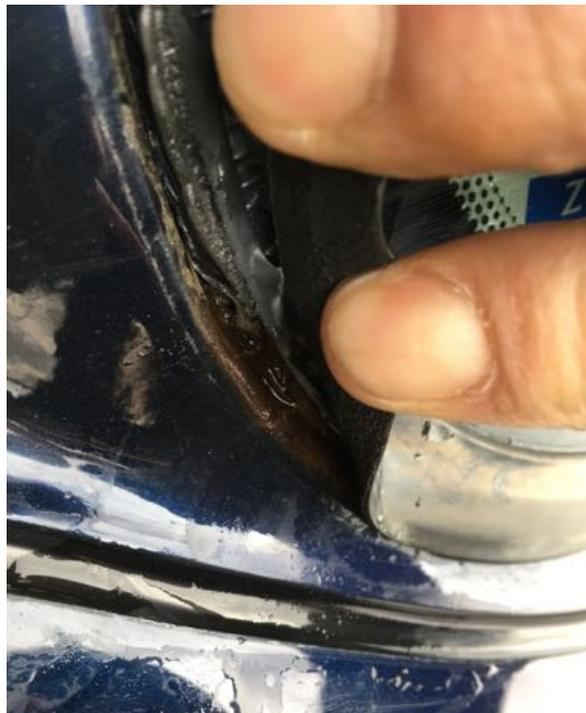

Corrosion sur cadre de pare-brise avant

Détection de dommage(s) sur la carrosserie

Domage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none">- Traces de réparations et malfaçons de préparation carrosserie sur l'ensemble du véhicule.- Traces de vernis sur protection plastique de feuillure de porte droite.- Défauts d'aspect de peinture sur l'ensemble du véhicule.- Présence de micro rayures sur l'ensemble du véhicule.- Défaut de vernis sur le pavillon.- Soudure sur support de tirant de porte gauche.
---------------------------------	---



Tirants des portes gauche et droite



Coulures de peinture encadrement de porte gauche

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

398 : Rétros extérieurs électriques chauffants

573 : Clim Auto filtre charbon actif

650 : Toit Ouvrant

P14: Sièges chauffants G/D

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Mauvais <ul style="list-style-type: none">- Garniture de porte gauche détériorée.- Joint d'entrée de porte gauche détérioré



Joint d'entrée de porte gauche détérioré

Etat des sièges	
Etat visuel	Mauvais Affaissement du siège conducteur

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Non <ul style="list-style-type: none"> - Non fonctionnement du système électrique de réglage lombaire sur siège conducteur. - Non fonctionnement du système électrique de réglage horizontal du siège passager.
Fonctionnement des sièges chauffants	Non

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière droit et flanc arrière gauche

CONCLUSION

En l'état et compte tenu de nos constatations, il conviendrait de faire réaliser des travaux afin de rectifier les défauts et remettre en état le véhicule. Le véhicule est aujourd'hui dans un « état moyen ».

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**