

**ASSURANCE**  
[Blurred text]

**Monsieur VILLATTE Florent**  
**BELTONE AUTOMOBILES**  
Tèl : 09.50.74.48.69  
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

## **ESSAI ET EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT.**

Nos réf : 1810114

### **GENERALITES :**

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,  
SERA REMIS A L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

### **CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :**

Examen visuel du véhicule en date du [Blurred] sans démontage au centre [Blurred]



# CONFORMITE ADMINISTRATIVE

## Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
<b>Marque</b>	Porsche
<b>Modèle</b>	911 type 997
<b>Finition</b>	Carrera 4S
<b>Date de mise en circulation</b>	04/10/2007 (année-modèle 2008)
<b>Numéro de série VIN</b>	WPOZZZ99Z8S720842
<b>Genre</b>	Voiture particulière
<b>Carrosserie</b>	Coupé
<b>Energie</b>	ES - Essence
<b>Puissance Fiscale</b>	26
<b>Puissance réelle</b>	355 cv
<b>Kilométrage (km)</b>	84 388 km (relevé sur le compteur)  Cohérent  Test Piwis réalisé le 26/10/2018 à 84 415 kms : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plages 1 : 4988 A 1473.2H</li> <li>- Plages 2 : 267 A 1473.2H</li> <li>- Plages 3 à 6: aucune</li> </ul> Compteur d'heures de service : 1570.6H Vitesse moyenne de 53,74 km/h Kilométrage compteur et DME cohérent
<b>Couleur</b>	Gris Argent GT
<b>Type de peinture</b>	Métallisé
<b>Première main</b>	Non
<b>Commentaire</b>	Certificat Immatriculation Français



Numéro de série indiqué sur le pare-brise, frappé sur le châssis et plaque constructeur portière passager.

## CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
<b>Certificat d'immatriculation</b>	Certificat d'Immatriculation Français
<b>Certificat de situation de moins de 15 jours</b>	Oui Absence de gage et d'opposition
<b>Carnet d'entretien</b>	Oui
<b>Notice d'utilisation</b>	Oui
<b>Facture(s) d'entretien(s)</b>	Oui
<b>Double des clés</b>	Oui
<b>Contrôle technique</b>	Oui

## HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
24/10/2018	Visite technique périodique	23/12/2018	AUTOSUR	MONT D'OR CONTROLE	69
16/06/2017	Visite technique périodique	16/06/2019	SECURITEST	AUTOSCOPIE	74
06/05/2015	Visite technique périodique	06/05/2017	AUTOCONTROL	AUTO BILAN VICA	69

**Relevé(s) de kilométrage**

Date	Kilométrage	Type	Lieu
24/10/2018	84 380 km	Visite technique périodique	MONT D'OR CONTROLE (69)
20/08/2018	82 152 km	Entretien et Maintenance	G.T. AUTOMOBILES (74)
24/05/2018	81 084 km	Entretien et Maintenance	G.T. AUTOMOBILES (74)
16/06/2017	77 838 km	Visite technique périodique	AUTOSCOPIE (74)
29/03/2017	75 956 km	Entretien et Maintenance	CENTRE PORSCHE ANNECY (74)
13/01/2016	67 000 km	Entretien	G.T. AUTOMOBILES (74)
06/05/2015	56 372 km	Visite technique périodique	AUTO BILAN VICA (69)
01/09/2014	50 380 km	Entretien et Maintenance	GARAGE GALLO LAURENT (38)
01/10/2013	35 636 km	Entretien	CENTRE PORSCHE ST ETIENNE (42)
03/05/2010	22 658 km	Entretien	CENTRE PORSCHE MILANO

**Echéance prochain contrôle technique**

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 23/10/2020

**ENTRETIEN DU VEHICULE****Carnet d'entretien**

<b>Présent</b>	Oui
----------------	-----

**Prévision prochaine révision**

Prochaine révision à effectuer avant le : 20/08/2020 et/ou 112 152 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

**Prévision remplacement de la distribution**

Non concernée, absence de courroie de distribution

## SECURITE DU VEHICULE

<b>Ceintures de sécurité</b>	
<b>Présentes</b>	Oui
<b>Etat visuel et de fonctionnement</b>	Bon

<b>Système d'éclairage et de signalisation</b>	
<b>Optiques et feux avant</b>	Fonctionnent
<b>Répétiteurs</b>	Fonctionnent
<b>Feux arrières</b>	Fonctionnent

<b>Chauffage et ventilation</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Oui

<b>Ordinateur de bord et combiné d'instrument</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Oui

<b>Rétroviseurs</b>	
<b>Présents</b>	Oui
<b>Etat</b>	Bon
<b>Fonctionnement réglages</b>	Oui

<b>Essuie-glaces - Balais</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Oui
<b>Etat des balais</b>	Bon

<b>Frein à main</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Efficace

<b>Freinage</b>	
<b>Efficacité</b>	Bon
<b>Comportement freinage en ligne</b>	Normal
<b>Suspension</b>	
<b>Efficacité</b>	Normale

<b>Contrôle de la dérive à l'accélération</b>	
Pas de dérive à l'accélération	

<b>Direction</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non

<b>Pneumatiques</b>	
<b>Contrôle de la conformité</b>	
<b>Monte d'origine</b>	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 102, Vitesse Y
<b>Pneumatiques conformes à la monte d'origine</b>	Oui
<b>Etat général</b>	
<b>Roue avant droite</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	À remplacer Environ 100 % Michelin
<b>Roue avant gauche</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	À remplacer Environ 100 % Michelin
<b>Roue arrière droite</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	À remplacer Environ 100 % Michelin
<b>Roue arrière gauche</b> <b>Taux d'usure</b> <b>Marque</b>	À remplacer Environ 100 % Michelin
Le vendeur a indiqué que les 4 pneumatiques allait être remplacés pour la vente par des pneumatiques de marque Premium et d'homologation Porsche N1.	

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 5 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 5 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 5 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 5 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	À remplacer
Taux d'usure disque avant gauche	À remplacer
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %
Le vendeur a indiqué que les disques de frein avant allaient être remplacés pour la vente.	

## MECANIQUE DU VEHICULE

<b>Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)</b>
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	68803045
Moteur d'origine	Oui




Frappe à froid numéro de moteur

<b>Fluides</b>	
<b>Niveau huile moteur</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non Cache culbuteur gauche gras
<b>Niveau liquide de frein</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non Liquide de frein à remplacer. Le vendeur a indiqué que le liquide de frein serait remplacé pour la vente
<b>Niveau liquide direction assistée</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau liquide de refroidissement</b> <b>Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement</b>	Non



**Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement**



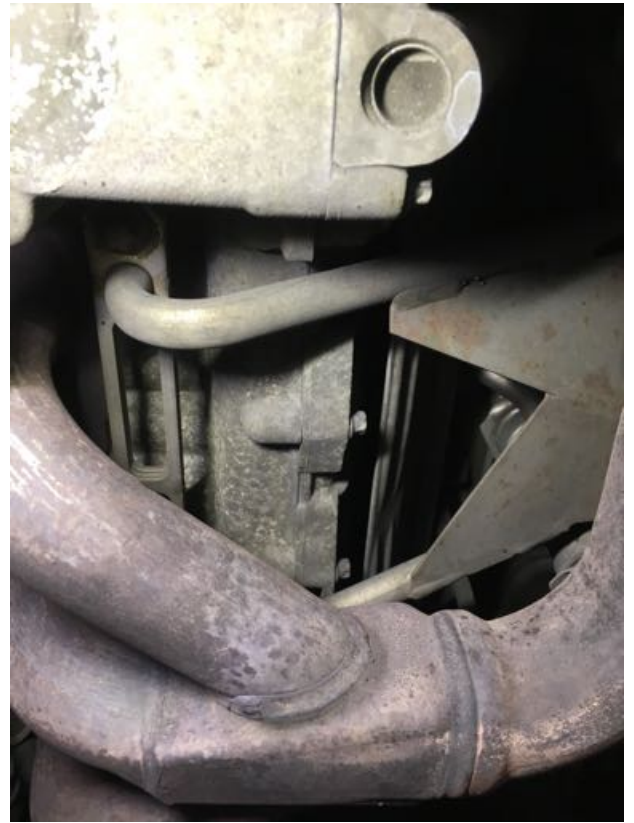

**Cache culbuteur gauche et droit**

<b>Etat visuel des soubassements</b>	
Bon	



**Soubassements gauches et droits**

<b>Demi - trains</b>	
<b>Avant gauche</b>	Bon état général.
<b>Avant droit</b>	Bon état général
<b>Arrière gauche</b>	Bon état général
<b>Arrière droit</b>	Bon état général



**Demi-trains avant gauche et droit**



**Demi-trains arrière gauche et droit**

<b>Démarrages</b>	
<b>Démarrage à froid</b>	Aisé
<b>Démarrage à chaud</b>	Aisé
<b>Fonctionnement démarreur</b>	Bon

<b>Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur</b>	
<b>Présence de fumée anormale à l'échappement</b>	Non

<b>Système d'embrayage</b>	
<b>Fonctionnement embrayage</b>	Opérationnel

<b>Levier de vitesses</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non
<b>Passage des vitesses</b>	Aisé

<b>Comportement à l'accélération</b>	
<b>Accélérations franches</b>	Oui

<b>Détection de bruit(s)</b>	
<b>Présence de bruit de roulement</b>	Non
<b>Présence de bruit à l'échappement</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)</b>	Non
<b>Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)</b>	Non
<b>Présence de bruit dans les trains roulant</b>	Non

## CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon Petit impact sur pare-brise

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Quelques impacts de gravillons sur la face avant

## EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

249 : BOITE AUTOMATIQUE (TIPTRONIC)

635 : PARKASSISTENT (ASSISTANCE PARKING)

640 : PACK SPORT - CHRONO PLUS

666 : PCM 2 - TELEPHONE (GSM)

672 : PCM 2 - NAVIGATION ETENDUE (OFF-ROAD)

810 : TAPIS DE SOL

P12 : RETROVISEURS INTERIEUR ET EXTERIEURS AUTOMATIQUES ANTI - EBLOUISSEMENT AVEC CAPTEUR DE PLUIE INTEGRE

X54 : SORTIES D'ECHAPPEMENT EN ACIER SPECIAL

X70 : BAGUETTES SEUIL DE PORTE ACIER SPECIAL, MONOGRAMME

XSC : ECUSSON PORSCHE ESTAMPE SUR APPUIE-TÊTE

XXZ : REPOSE-PIEDS

**Etats des éléments :**

<b>Planche de bord</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Garniture</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Etat des sièges</b>	
<b>Etat visuel</b>	Bon

<b>Moquette</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Eclairage intérieur</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Normal

**Fonctionnement :**

<b>Equipements</b>	
<b>Fonctionnement de l'aide au stationnement</b>	Oui
<b>Fonctionnement du GPS</b>	Oui
<b>Fonctionnement de la climatisation</b>	Oui
<b>Fonctionnement de l'autoradio</b>	Oui
<b>Fonctionnement de la fermeture centralisée</b>	Oui
<b>Fonctionnement des vitres électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des rétroviseurs électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement du pack chrono</b>	Oui

## PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière gauche



## CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE  
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

**BELTONE AUTOMOBILES**

**09.50.74.48.69**