


CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	Carrera S
Date de mise en circulation	13/05/2005
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z5S737151
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	26
Puissance réelle	355 cv
Kilométrage (km)	37 204 km (relevé sur le compteur) Cohérent Relevé de plages Piwis réalisé le 18/01/2019 à 37 171 kms : <ul style="list-style-type: none"> - Plages 1 : 7169/604.7H - Plages 2 : 510/ 590.9H - Plages 3 : 2/217.8H - Plages 4 à 6 : Aucune Compteur d'heures de service : 611.8H Compteur d'heures AIRBAG : 806.04H Vitesse moyenne de 53,74 km/h Kilométrage compteur cohérent avec les informations présentes dans les calculateurs.
Couleur	Noir Basalte (LC9Z)
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat Immatriculation Français

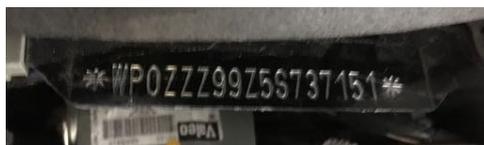

Numéro de série indiqué sur le pare-brise, frappé sur le châssis et plaque constructeur portière passager.

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
16/01/2019	Visite technique périodique	15/01/2021	AUTOVISION	CABM	16
20/02/2017	Visite technique périodique	20/02/2019	DEKRA	CONTROLE TECHNIQUE KERLANN	56
22/09/2017	Visite technique périodique	22/09/2019	DEKRA	CONTROLE TECHNIQUE KERLANN	56
17/07/2014	Visite technique périodique	17/07/2016	DEKRA	M.O.Y. CONTROLES	74
10/11/2012	Visite technique périodique	10/11/2014	DEKRA	CHENOVE CONTROLE TECHNIQUE	21

Relevé(s) de kilométrage

Date	Kilométrage	Type	Lieu
29/01/2019	37 223 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
19/01/2019	37 177 km	Entretien et Maintenance	ANSE AUTO SERVICE (69)
18/01/2019	37 171 km	Test Piwis	GTSport (69)
16/01/2019	36 590 km	Visite technique périodique	AUTOVISION (16)
22/09/2017	34 083 km	Visite technique périodique	DEKRA (56)
20/02/2017	31 976 km	Visite technique périodique	DEKRA (56)
16/02/2017	31 920 km	Test Piwis	RMS-THEIX SERVICES (56)
14/12/2016	30 248 km	Entretien et Maintenance	RMS-THEIX SERVICES (56)
10/12/2015	22 000 km	Entretien et Maintenance	RMS-THEIX SERVICES (56)
24/11/2015	21 800 km	Entretien	RMS-THEIX SERVICES (56)
10/12/2014	14 365 km	Entretien	GARAGE MICHEL BAUMET (84)
17/07/2014	9 923 km	Visite technique périodique	DEKRA (74)
11/07/2014	9 873 km	Entretien et Maintenance	GARAGE POTAIN (74)
12/11/2012	6 620 km	Entretien	MIKA MOTORSPORT (21)
10/11/2012	6 342 km	Visite technique périodique	DEKRA (21)
06/07/2007	2 260 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BERGAMO

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 15/01/2021

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien

Présent	Oui
---------	-----

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 29/01/2021 et/ou 67 223 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution

Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 102, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % Michelin
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % Michelin
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % Michelin
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % Michelin

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 20 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 20 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 10 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 10 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 10 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	68511586
Moteur d'origine	Oui
IMS fiabilisé	Oui
	Le numéro du moteur correspond, d'après le manuel atelier du constructeur, à l'IMS à axe 12mm monté sur les années-modèles 2006 à 2008



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide direction assistée Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non




Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général

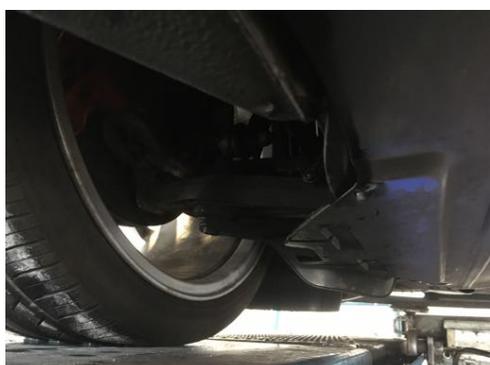

Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Petite rayure bas de caisse arrière droit. - Quelques impacts de gravillons sur la face avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

459 : VOLANT AIRBAG 3 BRANCHES TOUCH & FELL

567 : PARE BRISE AVEC BANDE FILTRANTE

635 : PARKASSISTENT (ASSISTANCE PARKING)

650 : TOIT OUVRANT ELECTRIQUE

692 : CHANGEUR DE CD

P17 : SPORTS SUSPENSION (- 20mm) INCLUDING MECHANICAL REAR DIFFERENTIAL LOCK

931 / 981 / 983 : INTERIEUR TOUT CUIR

XCZ : KIT LEVIER COURT

XLF : ECHAPPEMENT SPORT

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement du PASM	Oui
Fonctionnement de l'échappement Sport PSE	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

Pièce jointe : Résultats positifs de l'analyse d'huile moteur



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**