

ABUS EXPERTISE
11, rue de la République
92100 CLAMART
Tél : 01 47 38 11 11
www.abus-expertise.com

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI, EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Nos réf : 190€

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

GENERALITE

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour
identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le
liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :


Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	981Boxster
Finition	GTS
Date de mise en circulation	01/06/2015
Numéro de série VIN	WPOZZZ98ZFS131107
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Cabriolet
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	22
Puissance réelle	330 cv
Kilométrage (km)	21 597 km (relevé sur le compteur)
	<p>Cohérent</p> <p>Test Piwis réalisé le 07/06/2019 à 21 621 kms :</p> <p>Compteur d'heures de service : 412,6H</p> <p>Kilométrage inscrit dans le boîtier injection DME 21621kms</p> <p>Information cohérente avec le kilométrage compteur du véhicule</p>
Couleur	Rouge Carmin (LM3C)
Type de peinture	Verni
Première main	Non
Commentaire	Origine France

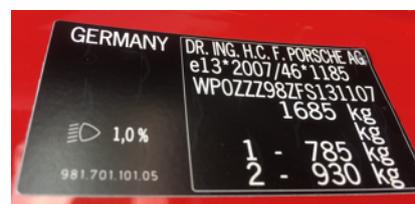

Numéro de série frappé sur le châssis gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
02/05/2019	Visite technique périodique	01/05/2021	CTAL Lissieu	SARL CTAL	69

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
07/06/2019	21 621 km	Test PIWIS	GT SPORT (69)
02/05/2019	21 438 km	Contrôle technique	SARL CTAL (69)
04/02/2019	20 916 km	Remplacement Pare-Brise	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
09/10/2018	19 584 km	Maintenance	GT SPORT (69)
30/03/2018	16 436 km	Remplacement Pneus	GT SPORT (69)
16/03/2018	14 800 km	Maintenance et Entretien	GT SPORT (69)
13/03/2018	14 725 km	Entretien	GT SPORT (69)
22/12/2016	6 963 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON SUD (69)

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 01/05/2021

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 13/03/2020 et/ou 44 725 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 20 Charge = 92, Vitesse Y NO AR : Largeur = 265, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 20 Charge = 99, Vitesse Y NO
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite	Normal
Taux d'usure	Environ 50 %
Marque	Michelin
Roue avant gauche	Normal
Taux d'usure	Environ 50 %
Marque	Michelin
Roue arrière droite	Normal
Taux d'usure	Environ 30 %
Marque	Michelin
Roue arrière gauche	Normal
Taux d'usure	Environ 30 %
Marque	Michelin

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 25 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 50 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 25 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non

Etat visuel des soubassements
Bon



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage Boite automatique	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses Automatique	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon
Bon fonctionnement	Oui

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Quelques impacts gravillons sur la face avant. - Un impact de gravillon sur l'aile arrière droite. - Griffure sur la partie inférieure droite du bouclier avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

027 : FONDS COMPT. COMB. INSTR. ROUGE CARMIN

088 : PACK GTS INTERIEUR

250 : BOITE PDK (PORSCHE DOPPELKUPPLUNG)

342 : CHAUFF. SIEGE TEGL. AVANT (GA + DR)

429 : JANTE 911 TURBO III 20"

446 : ENJOLIVEUR DE ROUE, TEINTE VEHICULE

454 : REGULATION DE VITESSE AUTOMATIQUE

546 : ARCEAUX DE SECURITE EN TEINTE EXTERIEURE

567 : PARE BRISE AVEC BANDE FILTRANTE

573 : CLIMATISATION ELECTRONIQUE (HIGH)

583 : PACK FUMEUR

632 : PDLs + (FEUX DE ROUTE DYNAMIQUES)

638 : ASSIST. PARKING AR + AV + CAMERA

658 : SERVOTRONIC

666 : PCM 3 - TELEPHONE (GSM)

680 : PACK SONO BOSE

748 : RETROVISEUR EXT. RABATT. ELECTR. (S-NR)

P13 : AUTOMATICALLY DIMMING MIRRORS WITH INTEGRATED RAIN SENSOR

P23 : PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT (PCM)

XN1 : SERVICES EN LIGNE (INTERNET)

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement et de la caméra	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement des fonction Sport et Sport Plus	Oui
Fonctionnement de l'échappement Sport	Oui
Fonctionnement du PASM	Oui
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit




Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

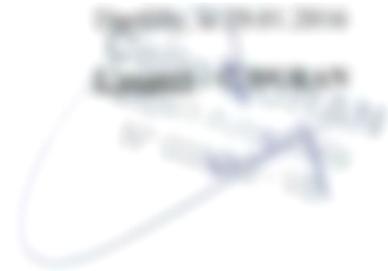

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**