

ABUS...
...
...
...
...
...

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tèl : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI, EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Nos réf : 1907103

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

GENERALITES :

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour
identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le
liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :


Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]
sans démontage au Centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	Panamera
Finition	Turbo
Date de mise en circulation	02/11/2009
Numéro de série VIN	WPOZZZ97ZAL081487
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Berline
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	41
Puissance réelle	500 cv
Kilométrage (km)	82 736 km (relevé sur le compteur) Cohérent Compteur d'heures de service : 1939.36H Compteurs d'heures AIRBAG : 1855H Kilométrage inscrit dans le boîtier injection DME 82768 kms Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur.
Couleur	Gris Platine (LM7T)
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat Immatriculation Français

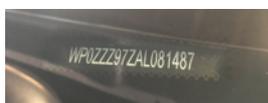

Numéro de série gravé sur le pare-brise frappé sur le châssis et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	<p style="text-align: center;">Certificat d'Immatriculation Français</p> <p>Erreur au niveau du numéro de série du véhicule (ligne E). Le 15^e et 16^e chiffre du numéro de série ont été interchangés lors de l'édition du dernier certificat d'immatriculation. Le propriétaire a indiqué qu'une demande avait été déposée auprès de la préfecture afin de corriger cette erreur.</p>
Certificat de situation de moins de 15 jours	<p>Oui</p> <p>Absence de gage et d'opposition</p>
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dép.
16/07/2019	Visite technique périodique	15/07/2021	AUTOCONTROL	AUTO BILAN France	21

Relevé(s) de kilométrage

Date	Kilométrage	Type	Lieu
08/08/2019	82 798 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
29/07/2019	82 768 km	Test PIWIS	GT SPORT (69)
16/07/2019	82 373 km	Visite technique périodique	AUTO BILAN France (21)
27/10/2017	63 807 km	Maintenance	CENTRE PORSCHE DIJON (21)
06/10/2017	62 191 km	Contrôle Général du véhicule	CENTRE PORSCHE DIJON (21)
28/07/2017	60 929 km	Entretien	GARAGE TECHNICAR'S (06)
17/06/2015	49 861 km	Entretien	OFFICINA AUTORIZZATA
26/06/2013	38 381 km	Entretien	CENTRE PORSCHE PESARO
27/06/2011	20 162 km	Entretien	CENTRE PORSCHE PESARO

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 15/07/2021

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien

Présent	Oui
---------	-----

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 08/08/2021 et/ou 112 798 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution

Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non Présence d'une vibration entre 110 et 150 km/h. Nous préconisons de faire faire un équilibrage des roues.

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 255, Hauteur = 45, Diamètre = ZR 19 Charge = 100, Vitesse Y AR : Largeur = 285, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 19 Charge = 103, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 50 % Goodyear
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 50 % Goodyear
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 50 % Goodyear
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 50 % Goodyear

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 50 %

Disques de freins	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 25 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 25 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 75 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide direction assistée	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de fuite externe	Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non




Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements	
Bon	



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général

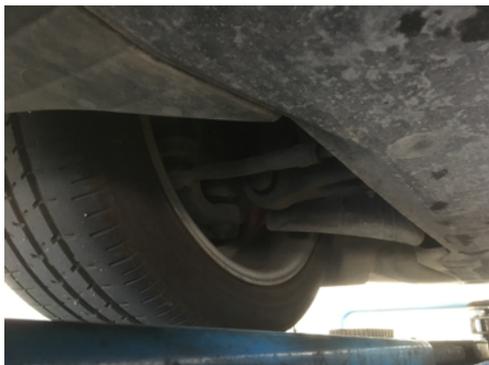

Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non (boite automatique)
Passage des vitesses	Aisé (boite automatique)

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Oui Présence d'un bruit de « claquement » au niveau des bras de suspension sur route dégradée ou en sortie de dos d'âne. Un devis au centre Porsche de Lyon Nord a été édité le 09/08/2019.

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Extension de bas de caisse gauche, en partie arrière, cassée. - Trace de frottement au niveau de la partie inférieur du bouclier avant. - Présence d'un coup sur la tranche de la porte avant gauche.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

619 : PRE-EQUIP. TEL. PORTABLE BLUETOOTH

638 : ASSISTANCE PARKING AR.+ AV. + CAMERA

640 : PACK SPORT - CHRONO PLUS

658 : SERVOTRONIC

818 : DECORATIONS ALUMINIUM

844 : VOLANT MF CUIR LISSE

866 : VITRAGE THERMO-ISOLE (ESG) PRIVACY

899 : ISOFIX COTE PASSAGER

970 : EQUIPEMENT INTERIEUR BICOLORE

982 : HOUSSE DE SIEGE AV RLL (CUIR SOUPLE LISSE)

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon Frottement mineur sur maintien latéral gauche de l'assise côté conducteur

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Boutons	
Vitres électriques	Défaut esthétique sur les boutons de vitres électriques côté conducteur et passager arrière droit : il manque la finition en aluminium.

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement des suspensions sport PASM	Oui
Fonctionnement des modes Sport et Sport Plus	Oui
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui


PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique




Flanc avant gauche et flanc avant droit

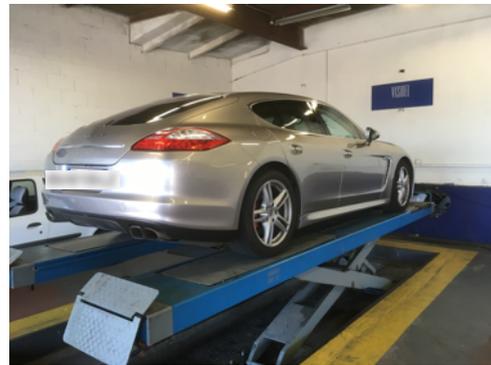

Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est, dans l'ensemble, sain.

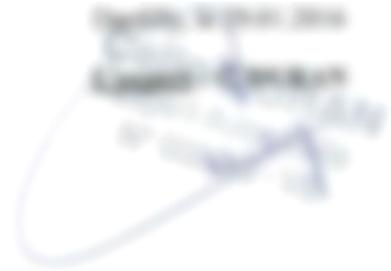

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**