



Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tél : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI, EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Nos réf : 1907108

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

GENERALITES :

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS, SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	987 Boxster
Finition	3.4 S
Date de mise en circulation	16/03/2009
Numéro de série VIN	WPOZZZ98Z9U720776
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Cabriolet
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	21
Puissance réelle	310 cv
Kilométrage (km)	79 256 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 25/06/2019 à 77 803 kms : Compteur d'heures de service : 1462.68H Plages 1 : 543/1059.65H Plages 2 : 33/710.85H Plages 3 à 6 : Aucune Kilométrage inscrit dans le boîtier injection DME 77 803kms Compteur Airbag 1741H Informations cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.
Couleur	Blanc
Type de peinture	Verni
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'Immatriculation Français



Numéro de série frappé sur le châssis gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
25/06/2019	Visite technique périodique	24/06/2021	AUTOSUR	MONT D'OR CONTROLE	69
09/10/2018	Visite technique périodique	08/10/2020	SARL BRESSE CONTROLE AUTO	SARL BRESSE CONTROLE AUTO	01
30/09/2016	Visite technique périodique	30/09/2018	SARL BRESSE CONTROLE AUTO	SARL BRESSE CONTROLE AUTO	01
02/10/2014	Visite technique périodique	02/10/2016	AUTO CONTROLE INGRE	AUTO CONTROLE INGRE	45
30/01/2014	Visite technique périodique	30/01/2016	CONTROLE TECHNIQUE CASPAR	CONTROLE TECHNIQUE CASPAR	67

Relevé(s) de kilométrage

Date	Kilométrage	Type	Lieu
07/08/2019	79 242 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
25/06/2019	77 779 km	Visite technique périodique	MONT D'OR CONTROLE (69)
09/10/2018	72 738 km	Visite technique périodique	SARL BRESSE CONTROLE AUTO
30/03/2017	63 943 km	Entretien	F.R. AUTOMOBILES AD EXPERT (01)
20/07/2016	61 130 km	Recharge climatisation	F.R. AUTOMOBILES AD EXPERT (01)
17/06/2015	54 230 km	Maintenance	F.R. AUTOMOBILES AD EXPERT (01)
15/04/2015	53 494 km	Entretien	F.R. AUTOMOBILES AD EXPERT (01)
25/09/2014	50 278 km	Entretien	GARAGE 4S AUTOSPORT (45)
22/11/2012	37 735 km	Entretien	CENTRE PORSCHE TORINO
13/11/2009	23 353 km	Entretien	CENTRE PORSCHE TORINO

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 24/06/2021

ENTRETIEN DU VEHICULE**Carnet d'entretien**

Présent	Oui
----------------	------------

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 06/08/2021 et/ou 109 248 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution

Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y N1 AR : Largeur = 265, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 94, Vitesse Y N1
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 5 % Bridgestone Norme Porsche N-1
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 5 % Bridgestone Norme Porsche N-1
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 5 % Bridgestone Norme Porsche N-1
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 5 % Bridgestone Norme Porsche N-1

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 50 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 75 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 75 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de frein	Normal
Présence de fuite externe	Non
Niveau liquide de refroidissement	Normal
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non

Etat visuel des soubassements
Bon



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage Boite automatique	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses Automatique	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon
Bon fonctionnement	Oui

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Egratignure sur partie inférieure du bouclier avant - Egratignure sur jante arrière gauche

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

250 : BOITE PDK (PORSCHE DOPPELKUPPLUNG)

454 : REGULATION DE VITESSE AUTOMATIQUE

534 : ALARME PERIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE

573 : CLIMATISATION ELECTRONIQUE (HIGH)

680 : PACK SONO BOSE

900 : ENLEVEMENT USINE ZUFFENHAUSEN

981 / 983 / 991 : SELLERIE CUIR ETENDUE (ITC)

P75 : BI-XENON LIGHTING SYSTEM WITH DYNAMIC COMERING LIGHTS

XRR : JANTE CARRERA SPORT 19"

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon


Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement du régulateur de vitesse	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique

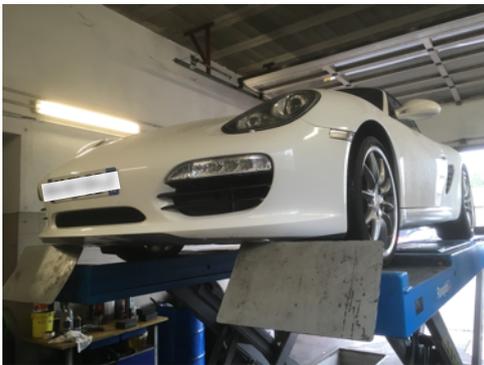

Flanc avant gauche avant droit



Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.**

BELTONE AUTOMOBILES

09.50.74.48.69