

Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tél : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

ESSAI, EXPERTISE DU VEHICULE SUR UN PONT ET TEST DE CO2 DANS LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Nos réf : 1910026

GENERALITES :

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS, SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Essai routier et examen du véhicule sur un pont élévateur pour identification, contrôle carrosserie, test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED] sans démontage au garage [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 996
Finition	40° Anniversaire
Date de mise en circulation	03/03/2005
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z4S603025
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	25
Puissance réelle	345 cv
Kilométrage (km)	55 927 km (relevé sur le compteur)
	<p>Cohérent</p> <p>Test Piwis réalisé le 07/10/2019 à 55 903 kms :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plages 1 : 16046/989.7H - Plages 2 : 4/765.7H <p>Compteur d'heures de service : 1361.6H</p> <p>Kilométrage inscrit dans le boîtier injection DME 50094 kms</p> <p>Les informations présentes dans le calculateur sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule</p>
Couleur	Gris Argent GT métallisée (LM7Z)
Type de peinture	Métallisé
Première main	Non
Commentaire	Certificat Immatriculation Français



Numéro de série frappé sur le châssis, étiquette constructeur portière droite et capot avant

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui Pile de la 2eme clé à remplacer
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dép.
15/05/2018	Visite technique périodique	15/05/2020	AUTOSUR	MONT D'OR CONTROLE	69
28/09/2016	Visite technique périodique	28/09/2018	SECURITEST	SAS DLH SECURITEST CHAMPAGNE AU MT D'OR	69
14/10/2014	Visite technique périodique	14/10/2016	AUTOSECURITE	SARL SODEX AUTOCENTRE CONTROLE	33

Relevé(s) de kilométrage

Date	Kilométrage	Type	Lieu
21/08/2019	55 543 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
15/05/2018	54 979 km	Visite technique périodique	MONT D'OR CONTROLE (69)
06/02/2018	54 835 km	Maintenance	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
06/11/2017	54 656 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
28/09/2016	54 131 km	Visite technique périodique	SAS DLH SECURITEST CHAMPAGNE AU MT D'OR (69)
24/08/2015	51 990 km	Entretien	CENTRE PORSCHE LYON NORD (69)
14/10/2014	49 311 km	Visite technique périodique	SARL SODEX AUTOCENTRE CONTROLE (33)
21/01/2014	45 156 km	Entretien	PRESTIGE CONSULTING (33)
12/01/2011	27 656 km	Entretien	CENTRE PORSCHE TOULON (83)
05/01/2009	7 409 km	Entretien	CENTRE PORSCHE PALUMBO NAPOLI

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 15/05/2020

ENTRETIEN DU VEHICULE**Carnet d'entretien**

Présent	Oui
----------------	-----

Prévision prochaine révision

Prochaine révision à effectuer avant le : 21/08/2020 et/ou 70 543 km (1)
--

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution

Non concernée, absence de courroie de distribution
--

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Usés Le vendeur a indiqué qu'ils seraient remplacés pour la vente.

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal

Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération
Pas de dérive à l'accélération

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 225, Hauteur = 40, Diamètre = ZR 18 Norme Porsche N3 AR : Largeur = 285, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 18 Norme Porsche N3
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % Bridgestone Date de fabrication : 4 ^{eme} semaine 2014
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 30 % Bridgestone Date de fabrication : 4 ^{eme} semaine 2014
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 80 % Bridgestone Date de fabrication : 19 ^{eme} semaine 2011
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 80 % Bridgestone Date de fabrication : 19 ^{eme} semaine 2011

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 10 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 25 %

Disques de freins	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 50 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 25 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon Vérins de capot moteur à remplacer. Le vendeur a indiqué que ce défaut serait corrigé pour la vente.

Moteur	
Numéro du moteur présent sur le véhicule	68401729
Moteur d'origine	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide direction assistée Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon




Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit

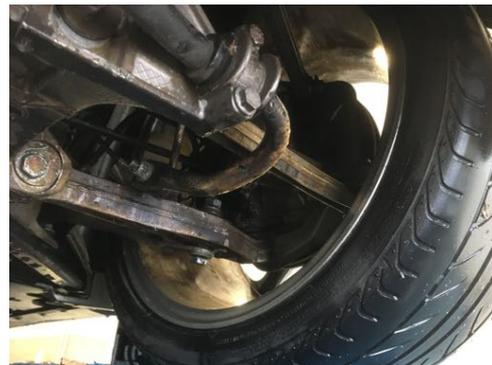

Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Petits impacts sur ailes arrière droite et avant gauche. - Impacts de gravillons sur la face avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

567 : PARE BRISE TEINTE VERT AVEC BANDE DEGRADEE VERTE

666 : PCM - MODULE TELEPHONE (GSM)

668 : PCM - COMBINE TELEPHONIQUE

670 : PCM - NAVIGATION EUROPE

680 : PACK SONO BOSE

692 : CHANGEUR DE CD

P16 : PORSCHE COMMUNICATION MANAGEMENT (PCM)

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon Usure mineure maintiens latéraux gauche du siège conducteur

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui La carte reste positionnée sur Bordeaux
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui Les boutons de l'autoradio sont collants
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement de l'aileron	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit




Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

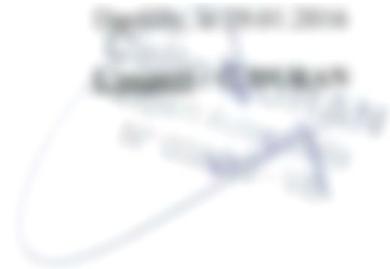

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**