



Monsieur VILLATTE Florent
BELTONE AUTOMOBILES
Tél : 09.50.74.48.69
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

Nos réf : 1912003

**CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.**

GENERALITES :

**LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.**

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au centre [REDACTED]



CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule [REDACTED]	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	Carrera 4S
Date de mise en circulation	28/12/2006 (Année-modèle 2007)
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z7S771943
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Cabriolet
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	26
Puissance réelle	355 cv
Kilométrage (km)	74 320 km (relevé sur le compteur) Cohérent Test Piwis réalisé le 19/11/2019 à 74 296 kms : <ul style="list-style-type: none"> - Plages 1 : 5 128/1 454.8 H - Plages 2 : 244/1 175.4 H - Plages 3 à 6 : Aucune Compteur d'heures de service : 1 510.8 H Compteurs d'heures AIRBAG : 1 855 H Kilométrage inscrit dans le boîtier injection DME 74 100 kms Compteur Airbag : 1 933.23 H Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.
Couleur	Jaune vitesse (L12H)
Type de peinture	Verni
Première main	Non
Commentaire	Certificat Immatriculation Français



Numéro de série gravé sur le pare-brise frappé sur le châssis et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Oui

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
20/06/2018	Visite technique périodique	19/06/2020	SECURITEST	EURL JEAN JAURES CONTROLE	95

Informations sur les propriétaires (en France uniquement)	
Propriétaire 1 (En France)	Du 20/05/2008 au 16/06/2009
Propriétaire 2	Du 16/06/2009 au 29/01/2015
Propriétaire 3	Du 29/01/2015 au 06/04/2018
Propriétaire 4	Du 15/06/2018 à aujourd'hui

Relevé(s) de kilométrage

Date	Kilométrage	Type	Lieu
19/11/2019	74 296 km	Test PIWIS	GT SPORT (69)
18/07/2019	66 894 km	Maintenance	FACC CONFLANS STE HONORINE (78)
15/09/2018	64 625 km	Entretien	GARAGE DE CHEVRY (91)
24/08/2016	52 658 km	Entretien	PORSCHE IMSA CAEN
28/11/2014	48 920 km	Entretien	VIRAGES AUTOMOBILES (92)
05/03/2010	41 765 km	Entretien	CENTRE PORSCHE VELIZY
30/09/2008	34 708 km	Entretien	CENTRE PORSCHE BORDEAUX

Echéance prochain contrôle technique

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 19/06/2020

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 15/09/2020 et/ou 94 625 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon Fuite lave-phares. Le vendeur a indiqué que ce défaut allait être corrigé avant la vente.

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 87, Vitesse Y N1 AR : Largeur = 305, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 102, Vitesse Y N2
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 70 % Date de fabrication : 7 ^e semaine de 2012 Pirelli
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 70 % Date de fabrication : 7 ^e semaine de 2012 Pirelli
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 40 % Date de fabrication : 46 ^e semaine de 2017 Pirelli
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 40 % Date de fabrication : 46 ^e semaine de 2017 Pirelli

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 25 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 25 %

Disques de freins	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 50 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 50 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Compartiment moteur	
Aspect général	Bon

Moteur	
Numéro relevé sur le moteur	68709001
Moteur d'origine	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non Capteur de Boite gras Joint SPI Moteur Boite gras Dysfonctionnement du capteur de pression d'huile. Le vendeur a indiqué que celui-ci allait être remplacé.
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide direction assistée Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Mini Non
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non




Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements
Bon



Soubassements gauches et droits

Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général.
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général
Arrière droit	Bon état général

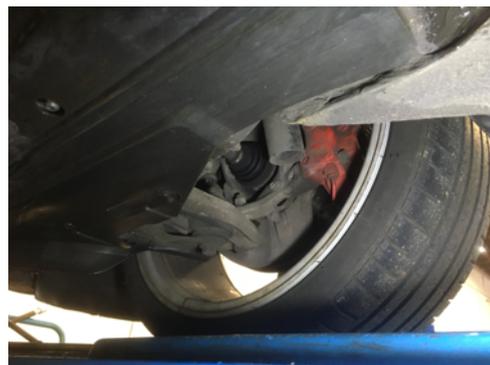

Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel Boite Automatique

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non Boite automatique
Passage des vitesses	Aisé Boite Automatique

Comportement à l'accélération	
Accélérations franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non


CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon
Bon fonctionnement	Oui

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal

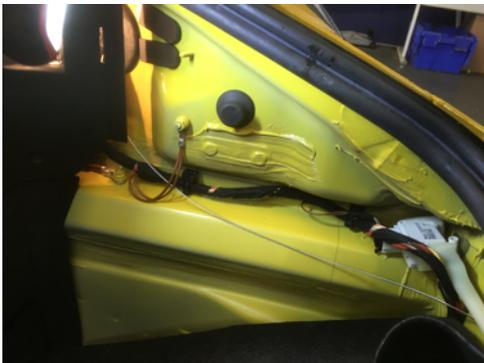

Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	- Petite égratignure pare-chocs avant.

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

249 : BOITE AUTOMATIQUE (TIPTRONIC)

342: CHAUFFAGE DE SIEGE REGLABLE GAUCHE/DROIT

431 : VOLANT MULTIFONCTION TOUCH & FEEL

454 : REGULATION DE VITESSE AUTOMATIQUE

482 : CONTROLE PRESSION PNEU RDK 433 MHZ

567 : PARE BRISE AVEC BANDE FILTRANTE

608 : OUVERTURE PORTE DE GARAGE (HOMELINK) 433 MHZ

635 : PARKASSISTENT (ASSISTANCE PARKING)

640 : PACK SPORT CHRONO PLUS

666 : PCM2 - TELEPHONE (GSM)

670 : PCM2 - NAVIGATION

680 : PACK SONO BOSE

692 : CHARGEUR DE CD

P01 : ADAPTIVE SPORTS SEATS

P12 : AUTOMATICALLY DIMMING INTERIOR AND EXTERIOR MIRRORS WITH INTEGRATED RAIN SENSOR

XLF : ECHAPPEMENT SPORT

XSY : CEINTURES SECURITE EN JAUNE VITESSE

Etats des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon <ul style="list-style-type: none">- Usure mineure maintien latéral du siège conducteur.- Petite marque sur assise du siège passager.

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Normal

Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio avec système Bose	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui
Fonctionnement de la suspension sport PASM	Oui
Fonctionnement Pack Chrono	Oui
Fonctionnement volant multifonctions	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit




Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSIONS

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

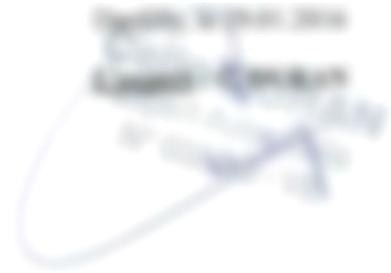

**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**