

**Monsieur VILLATTE Florent**  
**BELTONE AUTOMOBILES**  
Tèl : 09.50.74.48.69  
Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

## RAPPORT D'EXPERTISE

Nos réf : 1911034

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES  
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

### GENERALITES :

LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,  
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE.

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,  
Identification, examen carrosserie et mécanique,  
essai routier, analyse d'huile moteur et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

### CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date du [REDACTED]  
sans démontage au centre [REDACTED]



# CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">XXXXXXXXXX</span>	
Marque	Porsche
Modèle	911 type 997
Finition	Carrera S
Date de mise en circulation	15/11/2005
Numéro de série VIN	WPOZZZ99Z5S735248
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	26
Puissance réelle	355 cv
Kilométrage (km)	122 613 km (relevé sur le compteur)
	<p>Cohérent</p> <p>Test Piwis réalisé le 19/11/2019 à 122 656 km. Nombre d'heures totales d'utilisation: 2 268.6H</p> <p>Plage 1: 21 643 / 2 188.0H</p> <p>Plage 2: 2 151 / 2 188.0H</p> <p>Plage 3: 783 / 2 100.3H</p> <p>Plage 4: 372 / 1 682.0H</p> <p>Plage 5: 129 / 103,8H</p> <p>Plage 6: Aucune</p> <p>Kilométrage inscrit dans le boitier injection DME :</p> <p>118 944 Kms</p> <p>Compteur d'heures d'airbag 2 601.03H</p> <p>Les informations présentes dans les calculateurs sont cohérentes avec le kilométrage compteur du véhicule.</p>
Couleur	Bleue Nuit (L39C)
Type de peinture	Métallisée
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'Immatriculation Français.



Numéro de série frappé sur le châssis, numéro de châssis inscrit sur la baie de pare-brise et plaque constructeur portière passager.

## CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
<b>Certificat d'immatriculation</b>	Français
<b>Certificat de situation de moins de 15 jours</b>	Oui Absence de gage et d'opposition
<b>Carnet d'entretien</b>	Oui
<b>Notice d'utilisation</b>	Oui
<b>Facture(s) d'entretien(s)</b>	Oui
<b>Double des clés</b>	Oui 2° clef fêlée (partie électronique non fonctionnement)
<b>Contrôle technique</b>	Oui

## HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Contrôle(s) Technique(s)					
Date	Type de contrôle	Validité	Centre	Raison sociale où centre	Dep.
14/12/2018	Visite technique périodique	13/12/2020	AUTOSECURITE	CENTRE DE CONTROLE EXPERTISE	69
11/01/2017	Visite technique périodique	11/01/2019	AUTOSUR	Mont d'Or Contrôle	69
24/02/2016	Visite technique périodique	24/02/2018	SECURISTEST	SAS AUTO CONTROLE TECHNIQUE GERLAND	69
27/02/2014	Visite technique périodique	27/02/2016	NORISKO	DECINES AUTO CONTROLE	69
30/10/2013	Visite technique périodique	30/10/2015	SECURITEST	SARL A.C.T.H. Contrôle Technique de l'Horloge	69
10/10/2012	Visite technique périodique	10/10/2014	SECURITEST	SARL MONT CONTROLE TECHNIQUE	41
05/03/2010	Visite technique périodique	05/03/2012	AUTO SECURITE	SARL AUTO CONTROLE GAMBETTA	41

**Informations sur les propriétaires (en France uniquement)**

<b>Propriétaire 1 (En France uniquement)</b>	Du 17/11/2006 au 19/07/2007
<b>Propriétaire 2</b>	Du 19/07/2007 au 08/10/2008
<b>Propriétaire 3</b>	Du 23/09/2010 au 03/09/2013
<b>Propriétaire 4</b>	Du 08/11/2013 au 20/02/2014
<b>Propriétaire 5</b>	Du 07/03/2014 au 03/01/2017
<b>Propriétaire 6</b>	Du 03/02/2017 à aujourd'hui

<b>Relevé(s) de kilométrage</b>			
<b>Date</b>	<b>Kilométrage</b>	<b>Type</b>	<b>Lieu</b>
19/11/2019	122 656 km	Test Piwis	GT SPORT (69)
14/12/2018	115 498 km	Visite technique périodique	Centre de Contrôle Expertise (69)
29/06/2018	110 672 km	Remplacement Pneus	Euromaster (69)
15/01/2018	106 807 km	Entretien Maintenance	Garage Rabatel (69)
29/09/2017	105 581 km	Maintenance	Garage Rabatel (69)
31/01/2017	95 270 km	Achat véhicule	Beltone Automobiles (69)
11/01/2017	94 979 km	Visite technique périodique	Mont d'Or Contrôle (69)
24/02/2016	88 752 km	Visite technique périodique	SAS Auto Contrôle Technique Gerland (69)
27/08/2015	80 484 km	Maintenance	Centre Porsche Lyon Nord (69)
15/06/2015	81 464 km	Maintenance	Garage L'Étincelle (69)
12/03/2015	80 484 km	Entretien Maintenance	Centre Porsche Lyon Nord (69)
19/12/2014	79 180 km	Maintenance (remplacement du kit embrayage)	Garage L'Étincelle (69)
07/03/2014	72 358 km	Achat du Véhicule	Garage L'Étincelle (69)
27/02/2014	72 358 km	Visite technique périodique	DECINES Auto Contrôle (69)
30/10/2013	71 564 km	Visite technique périodique	SARL ACTH Contrôle Technique de l'Horloge (69)
10/10/2012	65 327 km	Visite technique périodique	SARL MONT CONTROL AUTOMOBILE (41)
02/10/2012	65 188 km	Contrôle km Allianz	SOFCA (41)
26/04/2012	59 139 km	Entretien	Centre Porsche Orléans (45)
25/01/2011	37 535 km	Maintenance	Centre Porsche Orléans (45)
21/09/2010	34 181 km	Contrôle km Allianz	SOFCA (41)
12/03/2010	32 154 km	Entretien Maintenance	Centre Porsche Orléans (45)
05/03/2010	32 059 km	Visite technique périodique	SARL Auto Contrôle Gambetta (41)
20/03/2007	18 327 km	Entretien	Centre Porsche Clermont Ferrand (63)

**Echéance prochain contrôle technique**

Prochain contrôle technique à effectuer avant le 13/12/2020

## ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
Prochaine révision à effectuer avant le : 15/01/2020 et/ou 136 807 km (1)

(1) au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

## SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

<b>Essuie-glaces - Balais</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Oui
<b>Etat des balais</b>	Bon

<b>Frein à main</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Efficace

<b>Freinage</b>	
<b>Efficacité</b>	Bon
<b>Comportement freinage en ligne</b>	Normal
<b>Suspension</b>	
<b>Efficacité</b>	Normale

<b>Contrôle de la dérive à l'accélération</b>	
Pas de dérive à l'accélération	

<b>Direction</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non

<b>Pneumatiques</b>	
<b>Contrôle de la conformité</b>	
<b>Monte d'origine</b>	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 Charge = 91, Vitesse = Y AR : Largeur = 295, Hauteur = 30, Diamètre = ZR 19 Charge = 100, Vitesse = Y
<b>Pneumatiques conformes à la monte d'origine</b>	Oui
<b>Etat général</b>	
<b>Roue avant droite</b>	Normale
<b>Taux d'usure</b>	Environ 20%
<b>Marque</b>	Michelin
<b>Roue avant gauche</b>	Normale
<b>Taux d'usure</b>	Environ 20%
<b>Marque</b>	Michelin
<b>Roue arrière droite</b>	Normale
<b>Taux d'usure</b>	Environ 40%
<b>Marque</b>	Michelin
<b>Roue arrière gauche</b>	Normale
<b>Taux d'usure</b>	Environ 40%
<b>Marque</b>	Michelin

<b>Plaquettes de frein</b>	
<b>Taux d'usure plaquettes avant droite</b>	Environ 20 %
<b>Taux d'usure plaquettes avant gauche</b>	Environ 20 %
<b>Taux d'usure plaquettes arrière droite</b>	Environ 10%
<b>Taux d'usure plaquettes arrière gauche</b>	Environ 10%

<b>Disques de frein</b>	
<b>Taux d'usure disque avant droite</b>	Environ 20 %
<b>Taux d'usure disque avant gauche</b>	Environ 20 %
<b>Taux d'usure disque arrière droite</b>	Environ 10%
<b>Taux d'usure disque arrière gauche</b>	Environ 10%



## MECANIQUE DU VEHICULE

<b>Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)</b>
Aucun

<b>Compartment moteur</b>	
<b>Aspect général</b>	Bon

<b>Moteur</b>	
<b>Numéro relevé sur le moteur</b>	68507794
<b>Moteur d'origine (si numéro moteur identique à la fiche constructeur)</b>	Oui



Frappe à froid numéro de moteur

<b>Fluides</b>	
<b>Niveau huile moteur Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau liquide de frein Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau direction assistée Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe</b>	Normal Non
<b>Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement</b>	Non

Etat visuel des soubassements	
Bon	



**Soubassements gauches et droits**

Demi - trains	
<b>Avant gauche</b>	Bon état général
<b>Avant droit</b>	Bon état général.
<b>Arrière gauche</b>	Bon état général
<b>Arrière droit</b>	Bon état général



**Demi-trains avant gauche et droit**



**Demi-trains arrière gauche et droit**

<b>Démarrages</b>	
<b>Démarrage à froid</b>	Aisé
<b>Démarrage à chaud</b>	Aisé
<b>Fonctionnement démarreur</b>	Bon

<b>Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur</b>	
<b>Présence de fumée anormale à l'échappement</b>	Non

<b>Système d'embrayage</b>	
<b>Fonctionnement embrayage</b>	Opérationnel

<b>Levier de vitesses</b>	
<b>Présence de jeu</b>	Non
<b>Passage des vitesses</b>	Aisé

<b>Comportement à l'accélération</b>	
<b>Accélérations franches</b>	Oui

<b>Détection de bruit(s)</b>	
<b>Présence de bruit de roulement</b>	Non
<b>Présence de bruit dans les trains roulant</b>	Non
<b>Présence de bruit à l'échappement</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)</b>	Non
<b>Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)</b>	Non
<b>Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)</b>	Non

## CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Non concerné

Historique des opérations anormales:

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Différence de teinte	Non
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

### Détection de dommage(s) sur la carrosserie

<b>Domage(s) détecté(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petite déformation bouclier arrière (à droite de la plaque d'immatriculation).</li><li>- Egratignures sur jantes.</li><li>- Petites griffures sur le bouclier avant.</li><li>- Rayure fine aile avant gauche et arrière droite.</li><li>- Un impact de gravillon aile avant droite (à gauche du feu).</li></ul>
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

## Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

670 : Module de Navigation pour PCM II – GPS Europe et lecteur DVD

P15 : Sièges Electriques

650 : Toit Ouvrant électrique coulissant

E36 : Pack planche de bord finition Alu Design

680 : Système BOSE Hifi

666 : Module téléphone PCM II

P12 : Rétroviseurs intérieur et extérieur automatiques avec capteur de pluie intégré

XCK : Console centrale arrière Alu Design

635 : Assistant parking arrière

454 : Régulateur de vitesse

XSH : Ceinture de sécurité en Argent

342 : Sièges chauffants

537 : Pack siège mémoire conducteur

810 : Tapis de sol

**Etats des éléments :**

<b>Planche de bord</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Garniture</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Etat des sièges</b>	
<b>Etat visuel</b>	Bon Usure mineure maintien latéral gauche du siège conducteur.

<b>Moquette</b>	
<b>Etat</b>	Bon

<b>Eclairage intérieur</b>	
<b>Fonctionnement</b>	Normal Eclairage capot avant non fonctionnement

**Fonctionnement :**

<b>Equipements</b>	
<b>Fonctionnement de l'aide au stationnement</b>	Oui
<b>Fonctionnement du mécanisme du toit ouvrant</b>	Oui
<b>Fonctionnement du GPS</b>	Oui
<b>Fonctionnement de l'échappement Sport</b>	Oui
<b>Fonctionnement de la climatisation</b>	Oui Boutons collants
<b>Fonctionnement de l'autoradio</b>	Oui Boutons collants
<b>Fonctionnement de la fermeture centralisée</b>	Oui
<b>Fonctionnement des vitres électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des rétroviseurs électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges électriques</b>	Oui
<b>Fonctionnement des sièges chauffants</b>	Oui





## PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique



Flanc avant gauche et flanc avant droit

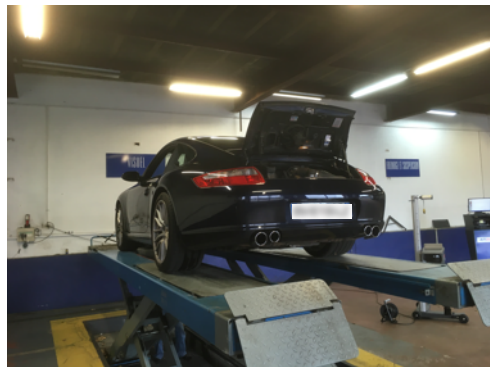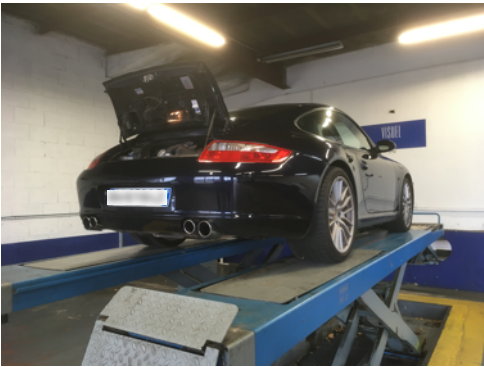

Flanc arrière droit et flanc arrière gauche

## CONCLUSIONS

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre du maintien de la côte du véhicule et de l'éventuelle prise de valeur future.

Document joint : Rapport d'analyse d'huile moteur.

