



BELTONE AUTOMOBILES

Tél : 09.50.74.48.69

Email : contact@Beltone-Automobiles.fr

RAPPORT D'EXPERTISE

Nos réf : 2110035

CERTAINES INFORMATIONS DANS CE DOCUMENT ONT ETE VOLONTAIREMENT FLOUTEES
AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES USURPATIONS.

GENERALITES :


LE RAPPORT D'EXPERTISE ORIGINAL (PAPIER), COMPORTANT TOUTES LES INFORMATIONS,
SERA REMIS À L'ACQUEREUR LORS DE L'ACHAT DU VEHICULE.

MANDANT : Monsieur VILLATTE – Société Beltone Automobiles

MISSION : Expertise du véhicule au sol et sur un pont élévateur,
identification, examen carrosserie et mécanique, analyse d'huile moteur,
essai routier et test de CO2 dans le liquide de refroidissement.

CIRCONSTANCE DE L'EXPERTISE :

Examen visuel du véhicule en date [REDACTED]
sans démontage au [REDACTED]

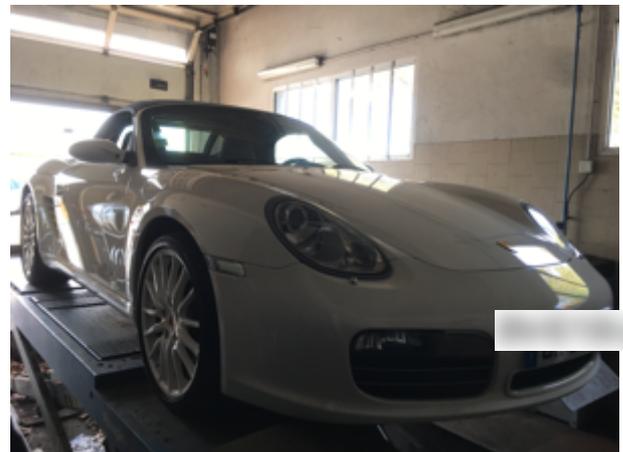

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification et caractéristiques du véhicule à l'origine :

Véhicule	
Marque	Porsche
Modèle	987 Boxster S Design Edition 2 n°108/500
Finition	3.4
Date de mise en circulation	02/04/2009
Numéro de série VIN	WPOZZZ98Z8U723514
Genre	Voiture particulière
Carrosserie	Coupé
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	21
Puissance réelle	303 cv
Kilométrage (km)	95 630 km (relevé sur le compteur) - Cohérent Test Piwis réalisé lors de l'expertise : Compteur d'heures de service : 1 683.91 H Plages 1 : 9764 / 1437.7 H Plages 2 : 269 / 1315.8 H Plages 3 : 138 / 922.9 H Plages 4 : 102 / 425.4 H Plage 5 : 1 / 135.3 H Plage 6 : Aucune Compteur d'heures d'Airbag: 1 450 H Vitesse moyenne : 65,95 km/h Différence compteur d'heure DME et Airbag normale Trajet essentiellement extra-urbain.
Couleur	Blanc Carrara (LB9A)
Type de peinture	Vernis
Première main	Non
Commentaire	Certificat d'immatriculation français



Numéro de série frappé sur le châssis, gravé sur le pare-brise et étiquette constructeur portière droite

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen	
Certificat d'immatriculation	Certificat d'Immatriculation Français
Certificat de situation de moins de 15 jours	Oui Absence de gage et d'opposition
Carnet d'entretien	Oui
Notice d'utilisation	Oui
Facture(s) d'entretien(s)	Oui
Double des clés	Oui
Contrôle technique	Non Le vendeur a indiqué qu'il sera réalisé pour la vente, tel que l'impose la législation.

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique connu sur la vie du véhicule :

Relevé(s) de kilométrage			
Date	Kilométrage	Type	Lieu
07/07/2021	90 178 km	Remplacement embrayage	CENTRE PORSCHE MONTELMAR
04/01/2021	83 974 km	Entretien	AUTOMOTIVE KEIM
10/05/2019	82 812 km	Entretien	CENTRE PORSCHE HAMBURG NORD WEST
04/04/2017	79 441 km	Entretien	CENTRE PORSCHE HAMBURG NORD WEST
16/04/2015	76 261 km	Entretien	CENTRE PORSCHE HAMBURG NORD WEST
11/07/2013	72 391 km	Entretien	CENTRE PORSCHE HAMBURG NORD WEST
06/06/2011	61 430 km	Entretien	CENTRE PORSCHE FRANKFURT
06/05/2010	30 784 km	Entretien	CENTRE PORSCHE FRANKFURT

Echéance prochain contrôle technique

12/01/2023

Le vendeur a indiqué qu'un contrôle technique sera réalisé pour la vente, afin qu'il ait moins de 6 mois tel que l'impose la législation.

ENTRETIEN DU VEHICULE

Courroie d'Accessoire	
A Remplacer	Dernier remplacement en 2013 (échéance tous les 6 ans). Le vendeur a indiqué que la courroie d'accessoire serait remplacée pour la vente.

Carnet d'entretien	
Présent	Oui

Prévision prochaine révision
04/01/2023 et/ou 113 974 km [1]

[1] au premier des deux termes échus en fonction des documents communiqués lors de l'examen.

Prévision remplacement de la distribution
Non concernée, absence de courroie de distribution

SECURITE DU VEHICULE

Ceintures de sécurité	
Présentes	Oui
Etat visuel et de fonctionnement	Bon

Système d'éclairage et de signalisation	
Optiques et feux avant	Fonctionnent Non fonctionnement des feux de position. Le vendeur a indiqué que cela serait corrigé pour la vente
Répétiteurs	Fonctionnent
Feux arrières	Fonctionnent

Chauffage et ventilation	
Fonctionnement	Oui

Ordinateur de bord et combiné d'instrument	
Fonctionnement	Oui

Batterie et Alternateur	
Batterie	Niveau de charge haut
Alternateur	Recharge optimale de la batterie 14,7 V à 2000 tours /Min



Test de la capacité de l'alternateur à recharger la batterie avec l'appareil BT100 dans les conditions décrites dans la notice d'utilisation

Rétroviseurs	
Présents	Oui
Etat	Bon
Fonctionnement réglages	Oui

Essuie-glaces - Balais	
Fonctionnement	Oui
Etat des balais	Bon

Frein à main	
Fonctionnement	Efficace

Freinage	
Efficacité	Bon
Comportement freinage en ligne	Normal
Suspension	
Efficacité	Normale

Contrôle de la dérive à l'accélération	
Pas de dérive à l'accélération	

Direction	
Présence de jeu	Non

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	AV : Largeur = 235, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 N - 1 Charge = 87, Vitesse Y AR : Largeur = 265, Hauteur = 35, Diamètre = ZR 19 N - 1 Charge = 94, Vitesse Y
Pneumatiques conformes à la monte d'origine	Oui
Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % BRIDGESTONE
Roue avant gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 20 % BRIDGESTONE
Roue arrière droite Taux d'usure Marque	Normal Environ 60 % BRIDGESTONE
Roue arrière gauche Taux d'usure Marque	Normal Environ 60 % BRIDGESTONE

Plaquettes de frein	
Taux d'usure plaquettes avant droite	Environ 75 %
Taux d'usure plaquettes avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure plaquettes arrière droite	Environ 50 %
Taux d'usure plaquettes arrière gauche	Environ 50 %

Disques de frein	
Taux d'usure disque avant droit	Environ 75 %
Taux d'usure disque avant gauche	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière droite	Environ 75 %
Taux d'usure disque arrière gauche	Environ 75 %

MECANIQUE DU VEHICULE

Témoin(s) / voyant(s) de contrôle allumés sur le combiné d'instruments lorsque le moteur est en marche (Contrôle ceintures de sécurité bouclées, portes fermées et frein de stationnement desserré)
Aucun

Fluides	
Niveau huile moteur Présence de fuite externe	Normal Non
Niveau liquide de frein Présence de fuite externe	Normal Non Liquide frein ayant plus de deux ans. Le vendeur a indiqué que le liquide de frein serait remplacé pour la vente
Niveau liquide de refroidissement Présence de fuite externe	Normal Non Trace de suintement du liquide de refroidissement au niveau du moteur
Présence de CO2 dans le liquide de refroidissement	Non



Absence de CO2 dans le liquide de refroidissement

Etat visuel des soubassements

Bon



Soubassements gauche et droit


Demi - trains	
Avant gauche	Bon état général
Avant droit	Bon état général
Arrière gauche	Bon état général Soufflets de transmission percés. Le vendeur a indiqué qu'ils seront remplacés pour la vente
Arrière droit	Bon état général



Demi-trains avant gauche et droit



Demi-trains arrière gauche et droit

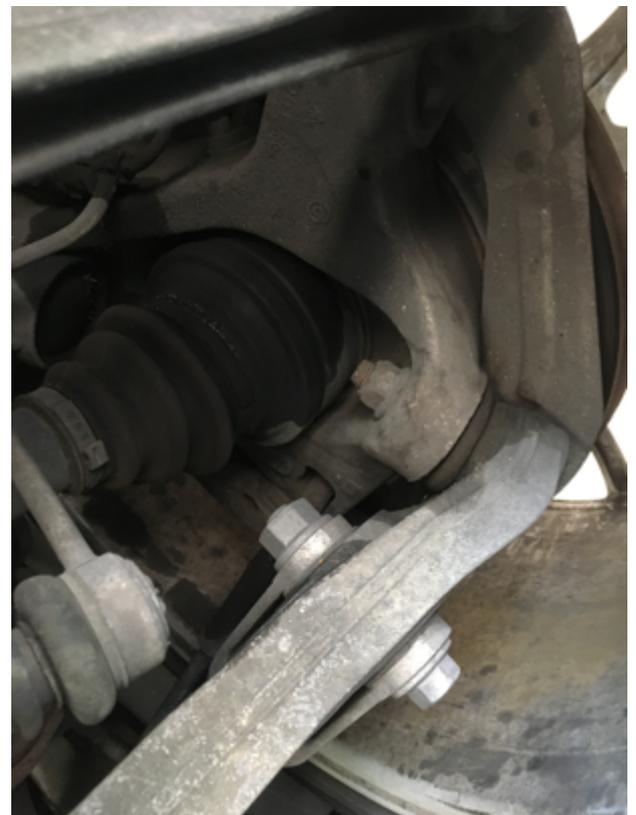

Soufflets de transmission gauche et droit

Le vendeur a indiqué qu'ils seraient remplacés pour la vente

Démarrages	
Démarrage à froid	Aisé
Démarrage à chaud	Aisé
Fonctionnement démarreur	Bon

Recherche d'une éventuelle détérioration du moteur	
Présence de fumée anormale à l'échappement	Non

Système d'embrayage	
Fonctionnement embrayage	Opérationnel

Levier de vitesses	
Présence de jeu	Non
Passage des vitesses	Aisé

Comportement à l'accélération	
Accélération franches	Oui

Détection de bruit(s)	
Présence de bruit de roulement	Non
Présence de bruit à l'échappement	Non
Présence de bruit anormal moteur (moteur froid)	Non
Présence de bruit anormal moteur (Moteur chaud)	Non
Présence de bruit dans la direction (de butée à butée)	Non
Présence de bruit dans les trains roulant	Non

CARROSSERIE DU VEHICULE

Vitrage	
Etat	Bon

Capote	
Type	Toile
Etat	Bon
Bon fonctionnement	Oui

Historique des opérations anormales :

Recherche de présence de dommage(s) et/ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de trace(s) réparation sur les longerons	Non
Ajustement des éléments de carrosserie	Normal
Différence de teinte	Non



Absence de trace de réparation sur longerons avant gauche et droit

Corrosion	
Présence	Non

Détection de dommage(s) sur la carrosserie	
Dommage(s) détecté(s)	<ul style="list-style-type: none"> - Deux petits pocs porte droite - Léger éclat sur la tranche de la porte gauche - Frottement sur protections inférieures droite et gauche du pare-chocs avant - Présence de plastique brûlé sur la sortie d'échappement

EQUIPEMENTS ET ETAT INTERIEUR DU VEHICULE

Codes options constructeurs présents à l'origine sur le véhicule :

267 : RETROVISEURS INTERIEUR ET EXTERIEURS ELECTROCHROMES (P12)

268 : CAPTEUR DE PLUIE (P12)

342 : SIEGES CHAUFFANTS

490 : PACK AUDIO PLUS (180 W - 7 HP)

424 : RANGE CD

534 : ALARME PERIMETRIQUE ET VOLUMETRIQUE

573 : CLIMATISATION AUTOMATIQUE

635 : ASSISTANCE PARKING ARRIERE

640 : PACK SPORT CHRONO PLUS

027 : CHRONO SPORT A FOND BLANC CARRARA

665 : PCM 2.1 MODULE DE BASE AVEC RADIO ET CD MP3 (P23)

666 : MODULE TELEPHONE GSM POUR PCM

601 : PROJECTEURS BI-XENON AVEC LAVE-PHARES (P74)

XCZ : LEVIER DE VITESSE A DEBATTEMENTS COURTS

XMK : ARCEAUX DE SECURITE TEINTE CARROSSERIE

XXZ : REPOSE-PIED DESIGN SPORT

Etat des éléments :

Planche de bord	
Etat	Bon

Garniture	
Etat	Bon

Etat des sièges	
Etat visuel	Bon Petite marque siège passager

Moquette	
Etat	Bon

Eclairage intérieur	
Fonctionnement	Bon


Fonctionnement :

Equipements	
Fonctionnement de l'aide au stationnement	Oui
Fonctionnement du GPS	Oui
Fonctionnement de la climatisation	Oui
Fonctionnement de l'autoradio	Oui
Fonctionnement de la fermeture centralisée	Oui
Fonctionnement des vitres électriques	Oui
Fonctionnement des rétroviseurs électriques	Oui
Fonctionnement des sièges électriques	Oui
Fonctionnement des sièges chauffants	Oui

PHOTOGRAPHIES DU VEHICULE



Compteur kilométrique

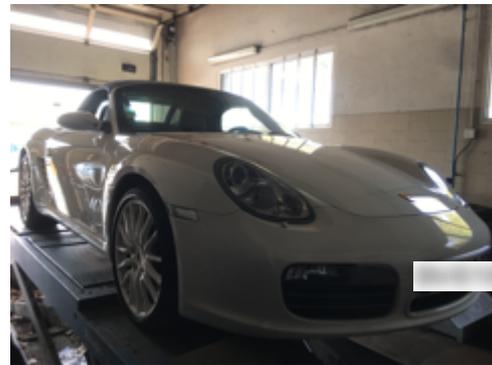

Flanc avant gauche et flanc avant droit



Flanc arrière gauche et flanc arrière droit

CONCLUSION

L'ensemble des éléments fournis et les constatations réalisées permettent d'affirmer que le véhicule est sain et dans un très bel état de conservation.

Ces informations sont primordiales dans le cadre de l'éventuel maintien de la côte du véhicule ou prise de valeur future.

Pièce jointe : Résultat positif de l'analyse d'huile moteur



**SI VOUS DESIREZ PROCEDER A UNE EXPERTISE IDENTIQUE A CELLE-CI SUR UN AUTRE
VEHICULE N'HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER.
BELTONE AUTOMOBILES
09.50.74.48.69**